

Anlage

Fotodokumentation

(9 Seiten)

Anlage Fotodokumentation



Abb. 01: Ansicht Strombrücke Oberstrom



Abb. 02: Ansicht Strombrücke Unterstrom



Abb. 03: Blick entgegen Prüfrichtung (Südost)



Abb. 04: Ansicht Vorlandbrücke Südwest



Abb. 05: Ansicht Vorlandbrücke Nordost

Schadensdokumentation Vorlandbrücke Südost



Abb. 06: Feld 1 Längsträger links außen, in Klebefuge gerissen, Risstiefe 35mm



Abb. 07: Feld 5 Längsträger links innen, in Lammellen durchfeuchte & Myzelen



Abb. 08: Feld 3, BSH – Binder Stirnholz angefault & mit Myzelen



Abb. 09: Stütze 3 Kopfbalken durchfeuchtet & mit Myzelen



Abb. 10: Detail Kopfbalken verschmutzt & durchfeuchtet

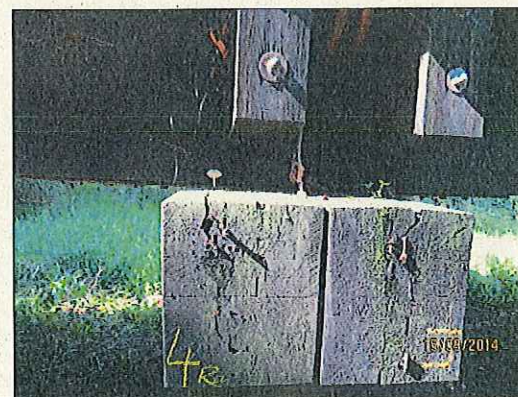


Abb. 11: Kopfbalken Stütze 4, Hirnholz gerissen, durchfeuchtet, Pilzbefall



Abb. 12: Geländer Fußholm angefault



Abb. 13: Geländer, Detail Handlauf Profil gebrochen



Abb. 14: Geländer, Verankerung Distanzstück Innenfäule



Abb. 15: Geländer entspricht nicht gültigen Vorschriften

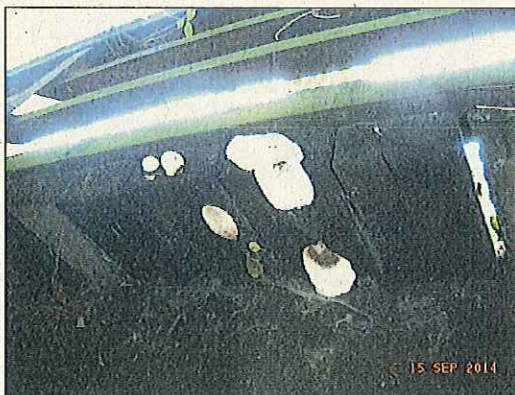


Abb. 16: Belag, Bohlen mit Pilzbefall (Eichenwirrling)



Abb. 17: Bohlenbelag, Durchbruch, durch Innenfäule

Schadensdokumentation Vorlandbrücke Northwest



Abb. 18: Feld 10 rechts außen, BSH – Binder gerissen



Abb. 19: Feld 8 innen BSH – Binder durchfeucht & Myzelen sichtbar



Abb. 20: Feld 12 rechts, BSH – Binder, Hirnholz mit Innenfäule



Abb. 21: Feld 13 rechts oberer geschädigt, mit Innenfäule



Abb. 22: Kopfbalken 8 Innenfäule



Abb. 23: Stütze 9 – Kopfbalken links vollständig morsch / Innenfäule



Abb. 24: Stütze 11 – Kopfbalken rechts, gerissen
Innenfäule



Abb. 25: Geländer nicht im Lot, nach außen
verbogen



Abb. 26: Geländerpfosten Verankerung mit,
Innenfäule, morsch



Abb. 27: Geländerpfosten oben angefault,
morsch



Abb. 28: Geländer, Handlaufabdeckung gerissen



Abb. 29: Bohlenbelag verschmutzt & bewachsen



Abb. 30: Bohlenbelag durchfeuchtet & Pilzbefall



Abb. 31: Bohle Detail morsch & Durchbruch

Schadensdokumentation Hängewerk - Strombrücke



Abb. 32: Hängewerk, oben links, BSH gerissen



Abb. 33: Hängewerk, oben links, BSH Hirnholz gerissen & angefault



Abb. 34: Hängewerk, unten links, BSH gerissen
Lamelle angefault



Abb. 35: Hängewerk, unten links, BSH gerissen
Aussteifungsprofil angefault



Abb. 36: Hängewerk, Konten hinten links
BSH mit Innenfäule



Abb. 37: Hängewerk oben rechts, Anschluss
Querträger Myzelen sichtbar



Abb. 38: Hängewerk, Querträger BSH gerissen
durchfeuchtet



Abb. 39: Hängewerk, Querträger BSH gerissen
Hirnholz mit Innenfäule



Abb. 40: Hängewerk, Querträger hinten, links
1 Mutter fehlt



Abb. 41: Aussteifung Profil durchfeuchtet
Feuchtegehalt >20%



Abb. 42: Hängewerk, Aussteifung BSH gerissen & mit Innenfäule



Abb. 43: Hängewerk, Längsträger BSH gerissen Lamelle angefault



Abb. 44: Hängewerk, Längsträger BSH mit Innenfäule



Abb. 45: Hängewerk, vorn links Blechabdeckung beschädigt



Abb. 46: Hängewerk, Längsträger, Abdichtung zu kurz ohne Überstand



Abb. 47: Längsträger, Geländerverankerung Distanzstück mit Innenfäule



Abb. 48: Längsträger, Geländerverankerung
Distanzstück fehlt



Abb. 49: Längsträger, Geländerpfosten
mit Innenfäule



Abb. 50: Geländer, beschädigt durch Fremd



Abb. 51: Geländer, Detail Profile gerissen

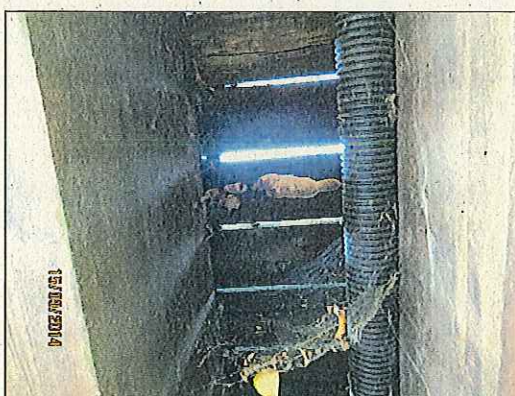


Abb. 52: Bohlenbelag angefault, Fruchtkörper
sichtbar


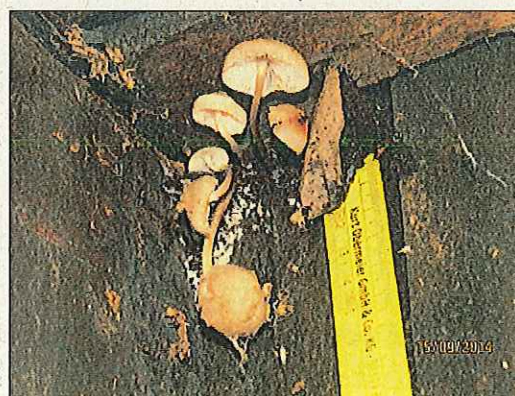


Abb. 53: Anschluss Abdichtung Längsträger
undicht & Pilzbefall



Anlage 2

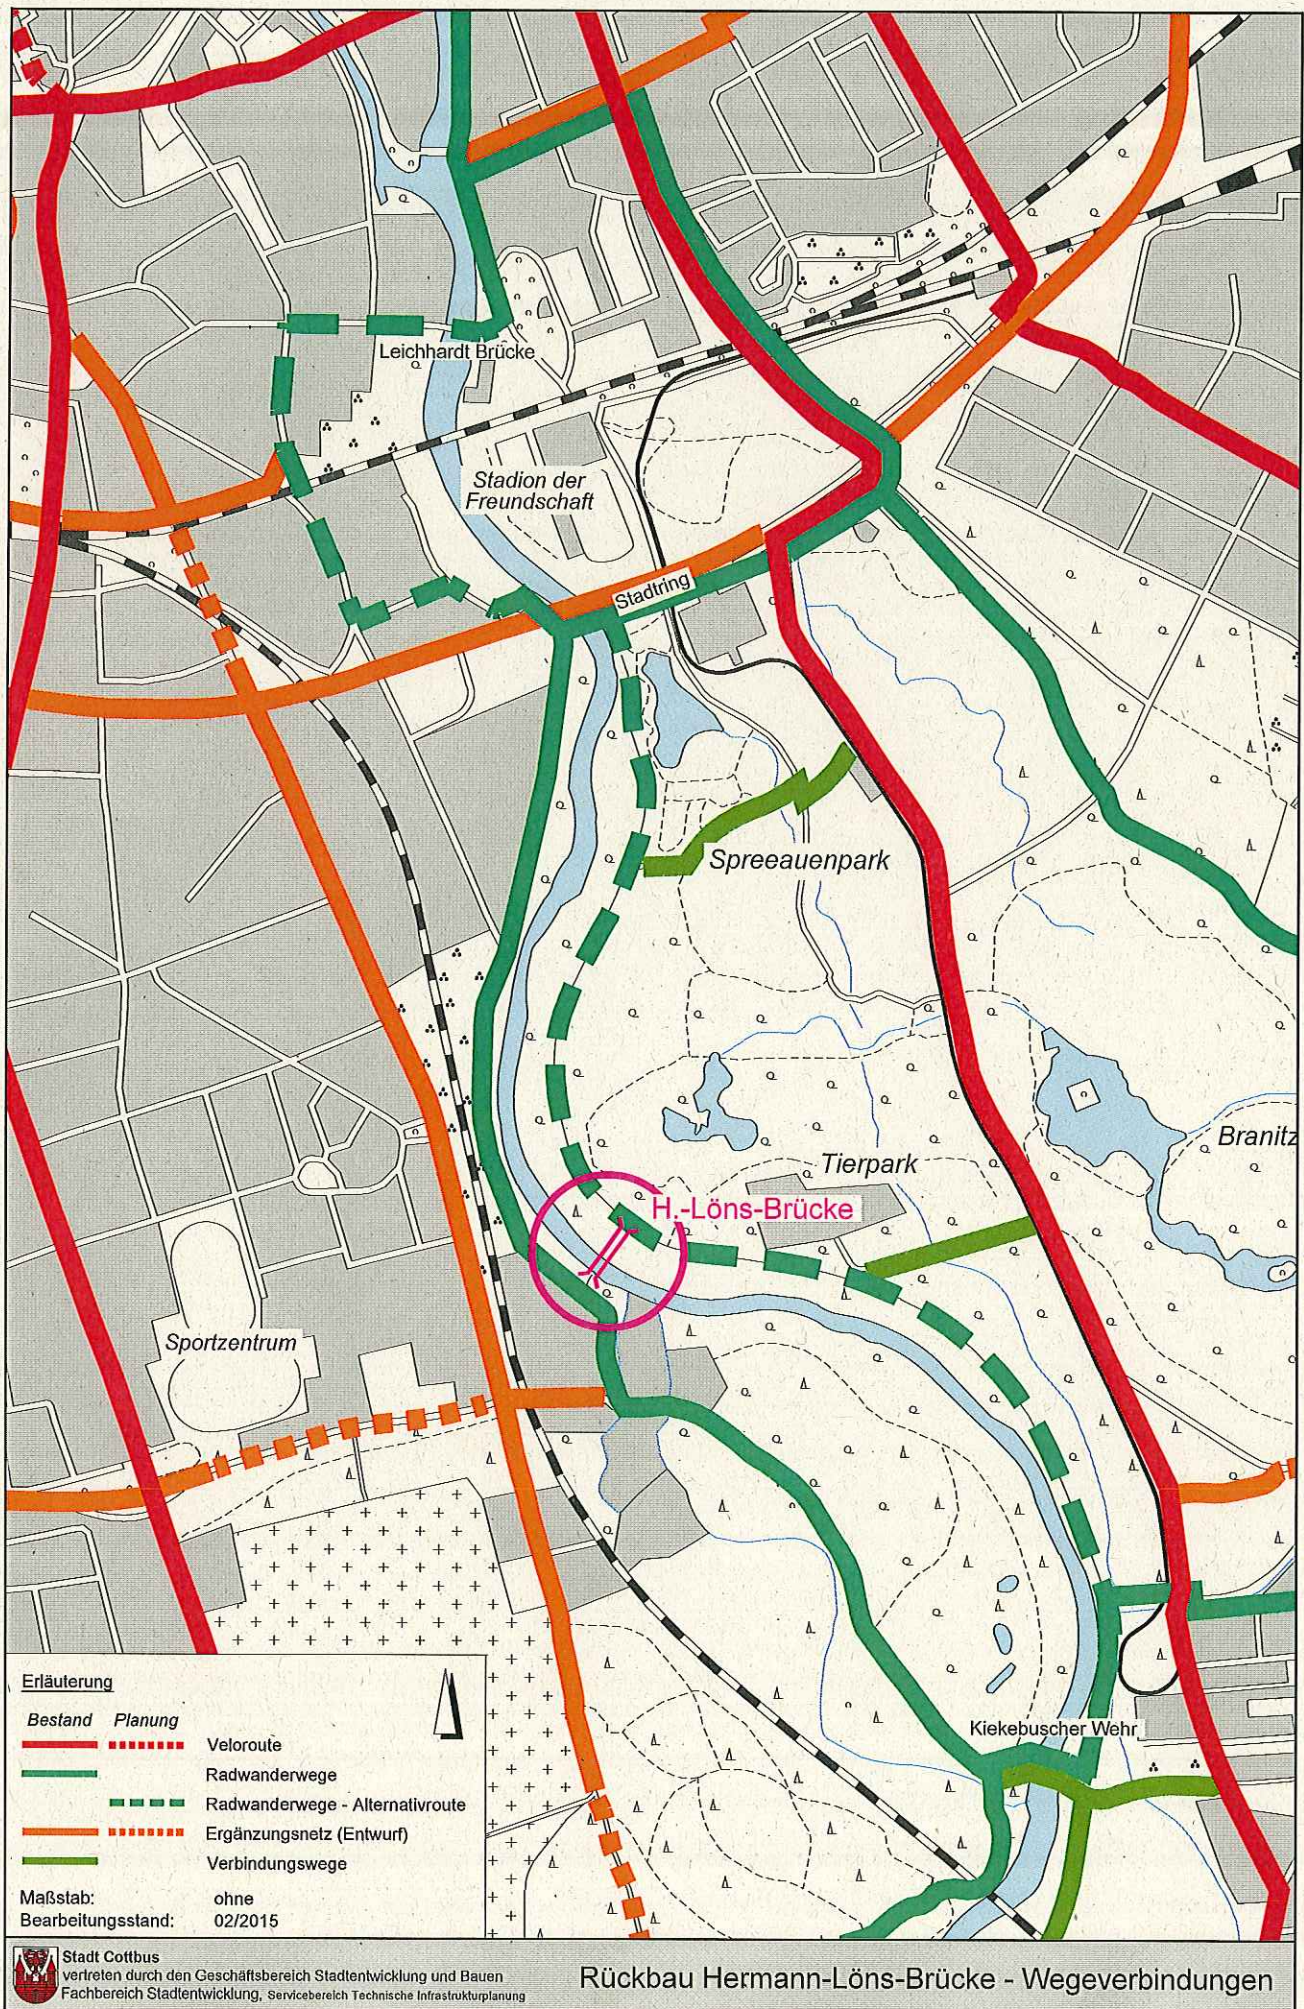